

令和4年度施行


中頓別町橋梁点検業務

業 務 成 果 品

令和5年 2月

ダイシン設計株式会社

令和4年度 中頓別町橋梁点検箇所図

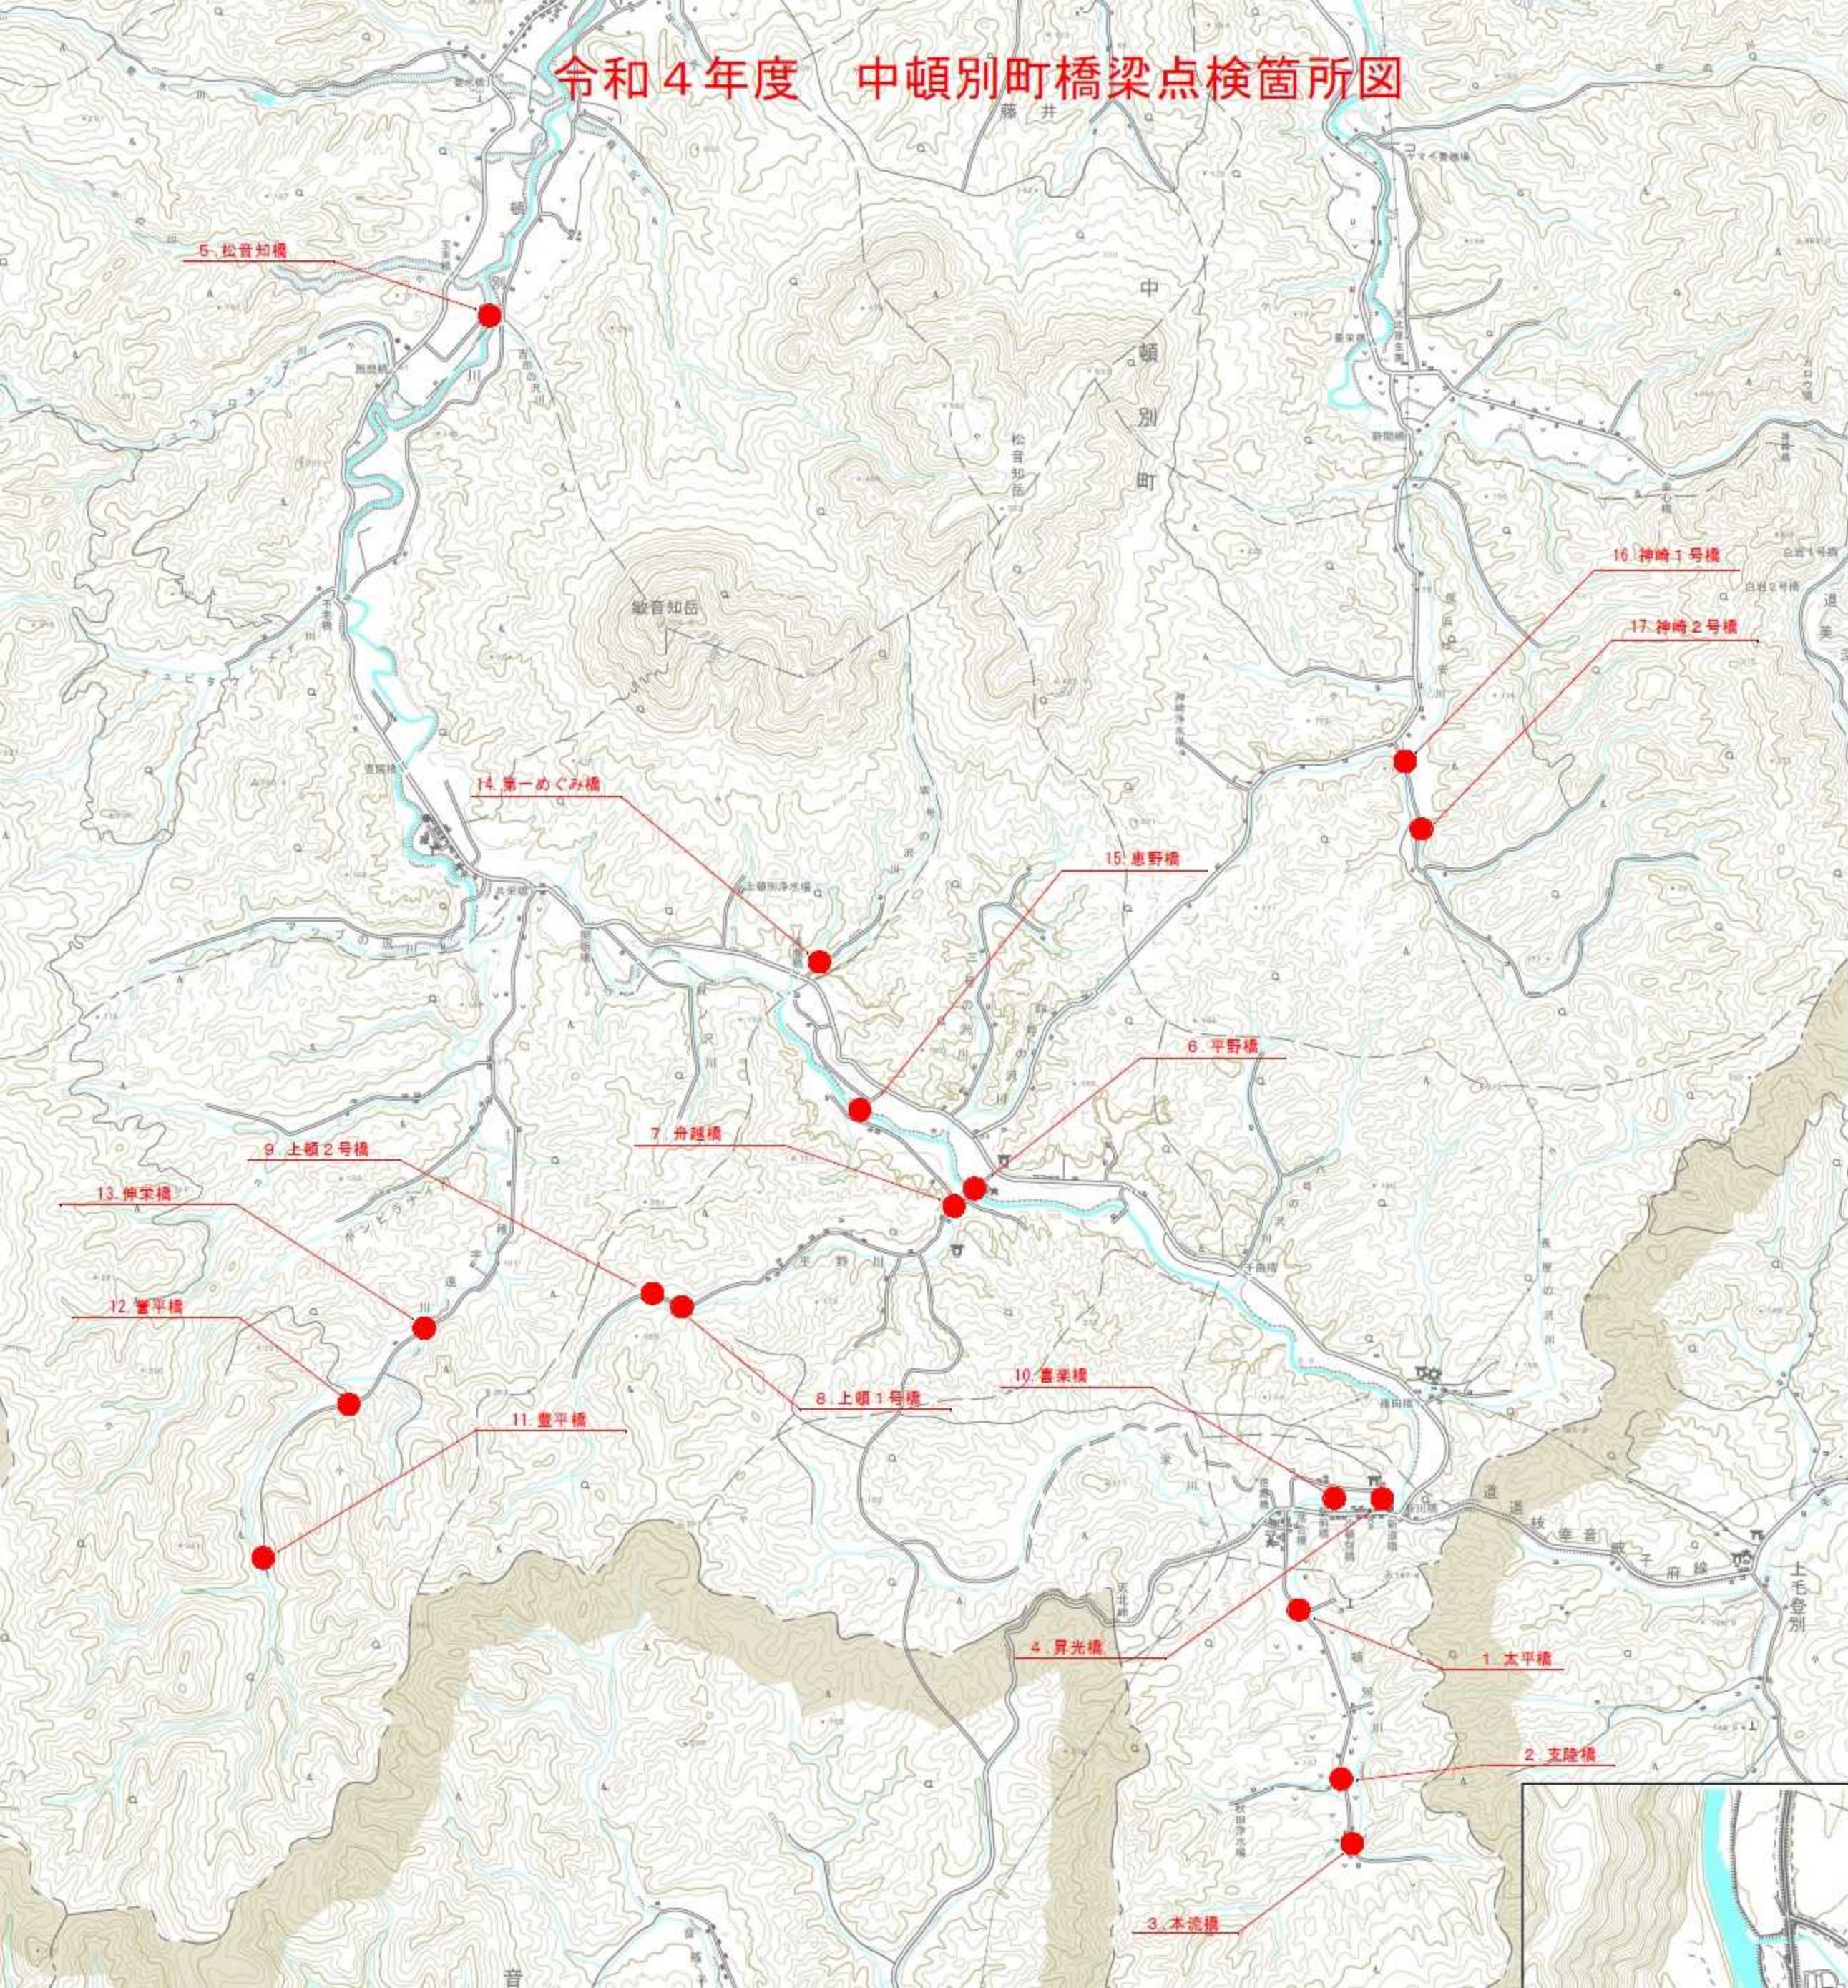

点検橋梁総括表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分							
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
1	0024	44.80833,142.30477	支陸橋	シリカバシ	秋田原野線	1	RC橋	RC溝橋（BOXカルバート）	2.98	9.40	8.16	2020	3	2022	I	-	-	I	-	I	I	腹付けコンクリートにひびわれが確認された。その他、現時点で早急な対策を必要とする損傷が確認されていないため、経過観察とする。
2	0025	44.80333,142.30584	本流橋	ホリユカバシ	秋田原野線	1	PC橋	プレテン床版	7.30	6.80	6.00	1968	55	2022	II	-	I	I	I	II	II	主桁には剥離が、下部工には伸縮装置からの漏水が確認されている。主桁については補修を検討するのが望ましい。
3	0026	44.82869,142.30926	昇光橋	シヨウカバシ	小頓別団地線	1	PC橋	ボステン中空床版	25.20	7.20	6.00	2004	19	2022	I	-	-	I	I	II	I	下部工に伸縮装置からの漏水が確認されているが、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できないため、経過観察とする。
4	0027	44.91636,142.21734	松音知橋	マツネリカバシ	周磨川向線	2	鋼溶接橋, 鋼溶接橋	H形鋼（合成）, H形鋼（合成）	49.00	7.00	6.00	1983	40	2022	II	I	I	I	II	II	II	支承部、地覆に確認された損傷は、補修を検討するのが望ましい。また、鋼材部の塗装塗替えを検討するのが望ましい。
5	0029	44.85128,142.26672	平野橋	ヒラバシ	上頓別原野線	2	鋼溶接橋, 鋼溶接橋	I桁（不明）, H形鋼（不明）	40.00	7.00	6.00	1977	46	2022	I	I	I	II	II	I	II	支承部にナットのゆるみが、P1橋脚に補修・補強材の損傷が見られるため、補修を検討するのが望ましい。
6	0030	44.85027,142.26488	舟越橋	フナコバシ	上頓別原野線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	18.00	7.00	6.00	1974	49	2022	II	I	I	I	I	II	II	伸縮装置は漏水・滞水対策の検討するのが望ましい。また、鋼材部の塗装の塗替えを検討することが望ましい。
7	0031	44.84336,142.23644	上頓1号橋	カミトシ1ジウカバシ	上頓別原野線	1	PC橋	プレテン中空床版	13.40	7.20	6.00	1994	29	2022	I	-	I	I	I	II	I	下部工に伸縮装置からの漏水が見られるが、損傷程度が軽微なため経過観察とする。
8	0032	44.84357,142.23236	上頓2号橋	カミトシ2ジウカバシ	上頓別原野線	1	PC橋	プレテン中空床版	15.50	7.20	6.00	1993	30	2022	I	-	II	I	I	II	II	漏水対策として橋面防水を、伸縮装置からの漏水について対策を検討するのが望ましい。
9	0033	44.82927,142.30438	喜楽橋	キラカバシ	小頓別駅裏通り線	1	PC橋	ボステン中空床版	26.20	7.20	6.00	2004	19	2022	I	-	-	I	I	II	I	下部工に伸縮装置からの漏水が確認されているが、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できないため、経過観察とする。
10	0034	44.82079,142.19434	豊平橋	トヒラバシ	稚宇遠原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	12.00	4.10	3.50	1990	33	2022	II	-	II	I	I	II	II	漏水対策として、橋面防水及び伸縮装置は漏水・滞水対策の検討するのが望ましい。また、主桁のひびわれにおいても、補修を検討するのが望ましい。
11	0035	44.83573,142.19962	誉平橋	ホノヒラバシ	稚宇遠原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	14.55	6.00	5.00	1986	37	2022	II	I	I	I	-	II	II	主桁の損傷について、補修を検討するのが望ましい。また、伸縮装置は漏水・滞水対策の検討するのが望ましい。
12	0036	44.84116,142.21081	伸栄橋	シイカバシ	稚宇遠原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	16.55	6.00	5.00	1985	38	2022	I	II	I	I	-	II	II	横桁に鉄筋露出が確認されているため、補修を検討するのが望ましい。
13	0039	44.86825,142.25109	第一めぐみ橋	ダイイチメグミバシ	雫号開拓線	1	PC橋	プレテン中空床版	13.20	7.00	6.00	1986	37	2022	I	-	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できないため、経過観察とする。
14	0041	44.85709,142.25538	恵野橋	メグミバシ	上頓別2号線	2	鋼溶接橋, 鋼溶接橋	I桁（不明）, I桁（不明）	38.00	7.00	6.00	1975	48	2022	II	I	I	I	II	II	II	主桁の塗装塗替え及び支承部の損傷、伸縮装置の漏水対策を検討するのが望ましい。
15	0043	44.88282,142.31162	神崎1号橋	カザキ1ジウカバシ	神崎1号線	1	PC橋	プレテン床版	12.50	5.00	4.00	1982	41	2022	I	-	II	I	I	II	II	床版からの遊離石灰については橋面防水を、伸縮装置からの漏水については対策を検討するのが望ましい。
16	0044	44.87846,142.31241	神崎2号橋	カザキ2ジウカバシ	神崎1号線	1	PC橋	プレテン床版	12.50	5.00	4.00	1982	41	2022	I	-	II	I	I	II	II	床版からの遊離石灰については橋面防水を、伸縮装置からの漏水については対策を検討するのが望ましい。
														I	10	5	9	15	10	3	5	
														II	6	1	4	1	3	13	11	
														III	0	0	0	0	0	0	0	
														IV	0	0	0	0	0	0	0	
														-	0	10	3	0	3	0	0	