

平成30年度



市町村橋梁点検委託業務（稚内地域）


業務概要版 （中頓別町）

平成31年1月

〔 パブリック・シン技術・北陽・北裕JV
特定委託業務共同企業体 〕


1. 位置図

■中頓別町

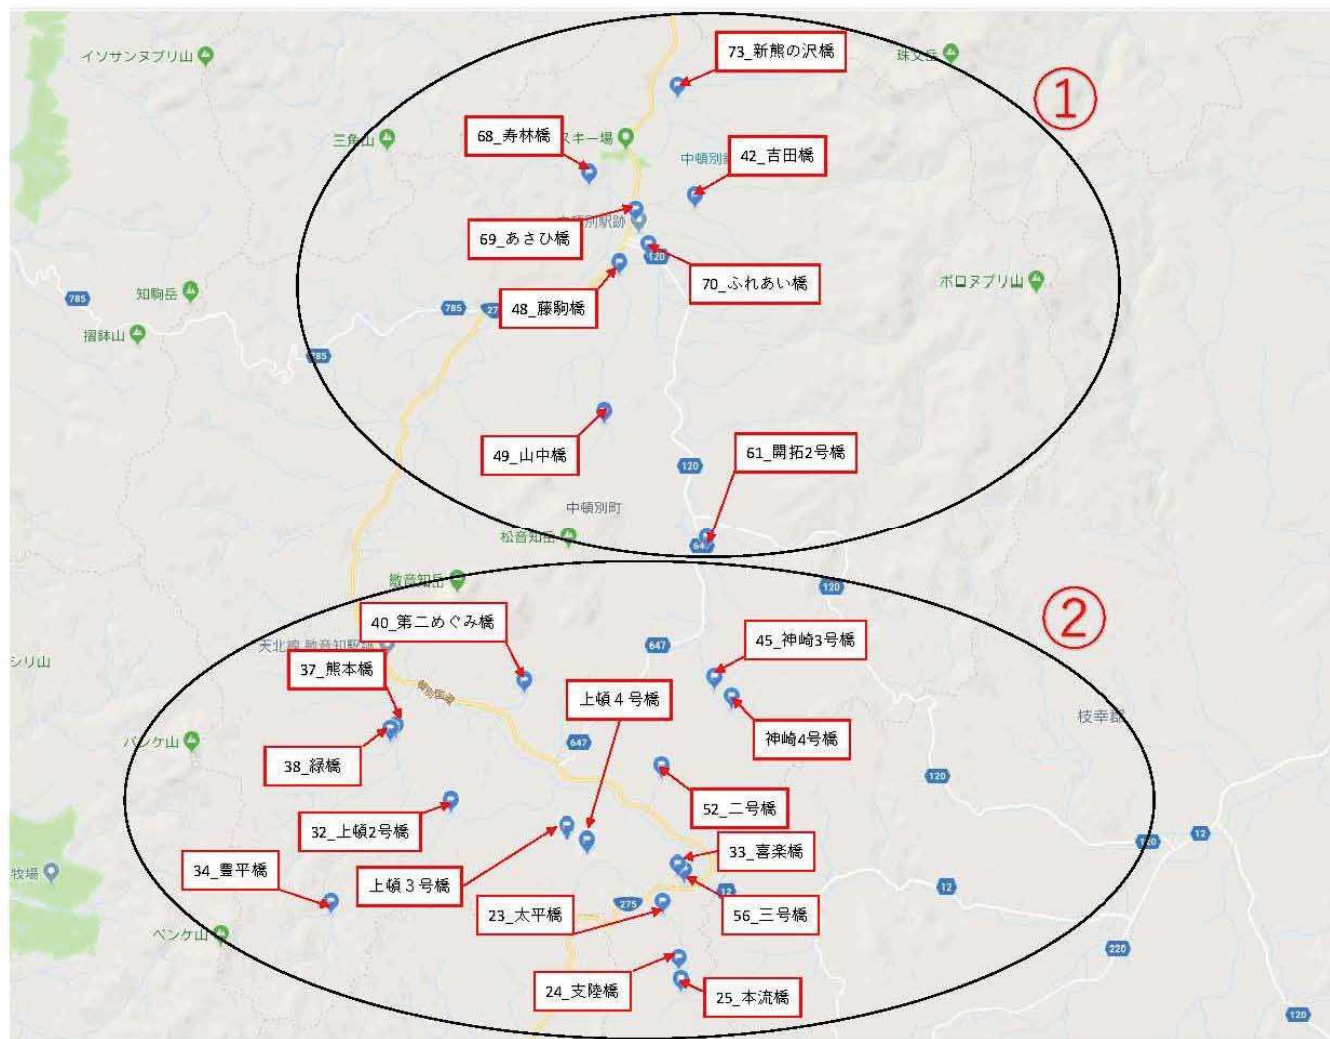


1. 位置図

中頓別町 点検橋梁 位置図 ①

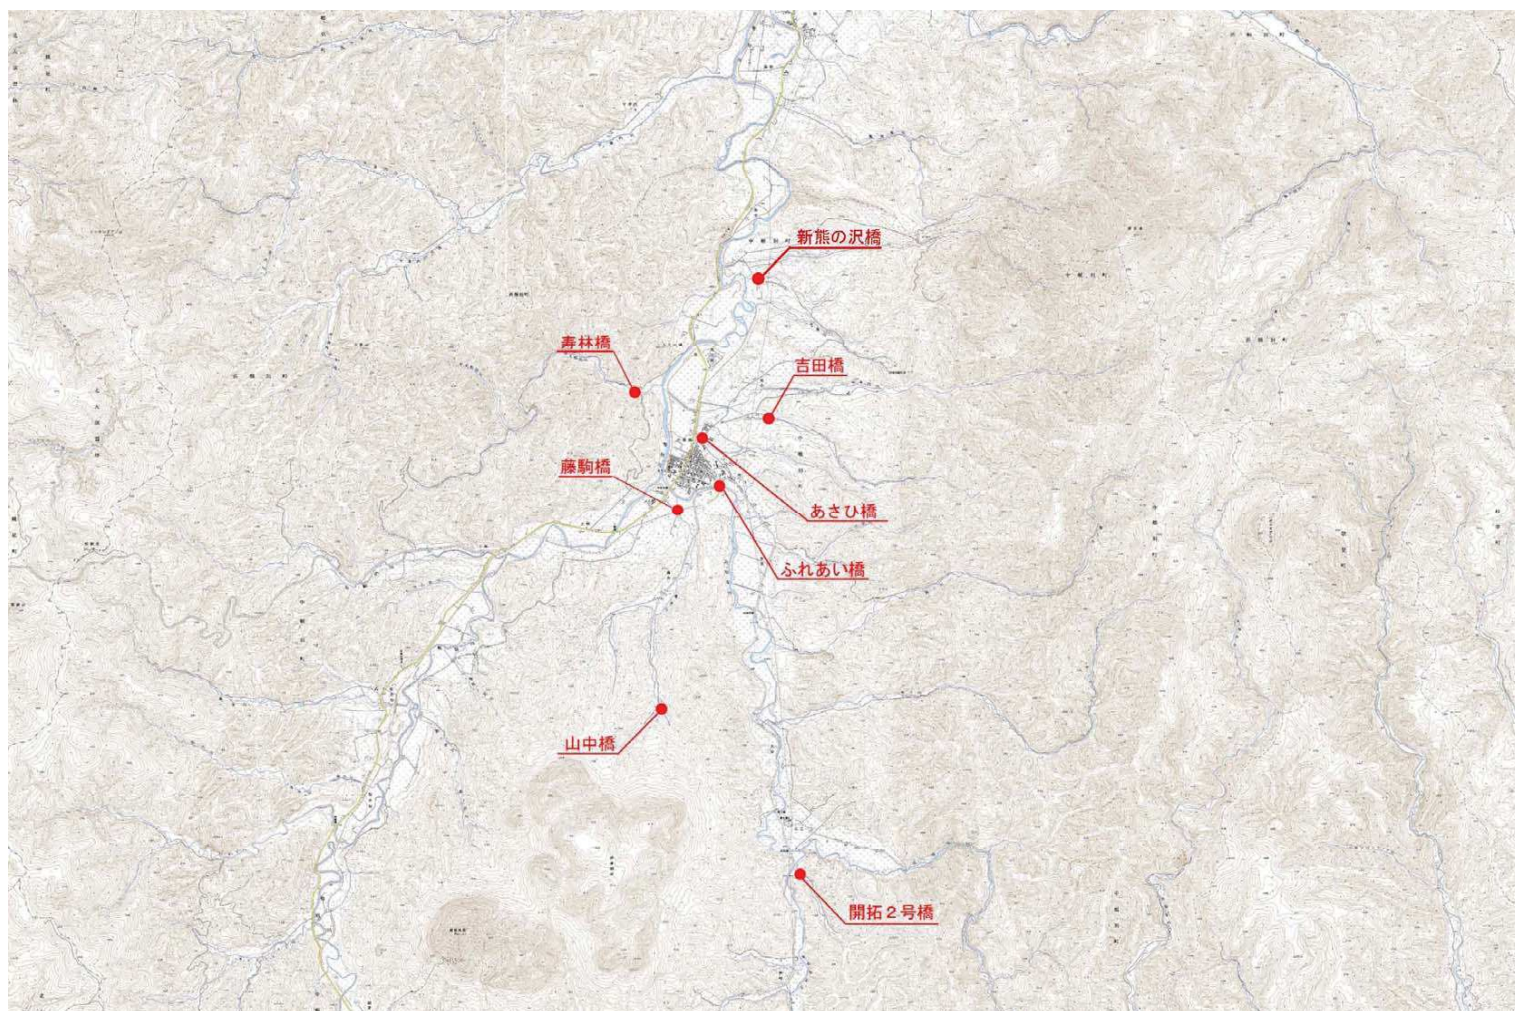

1. 位置図

中頓別町 点検橋梁 位置図 ②

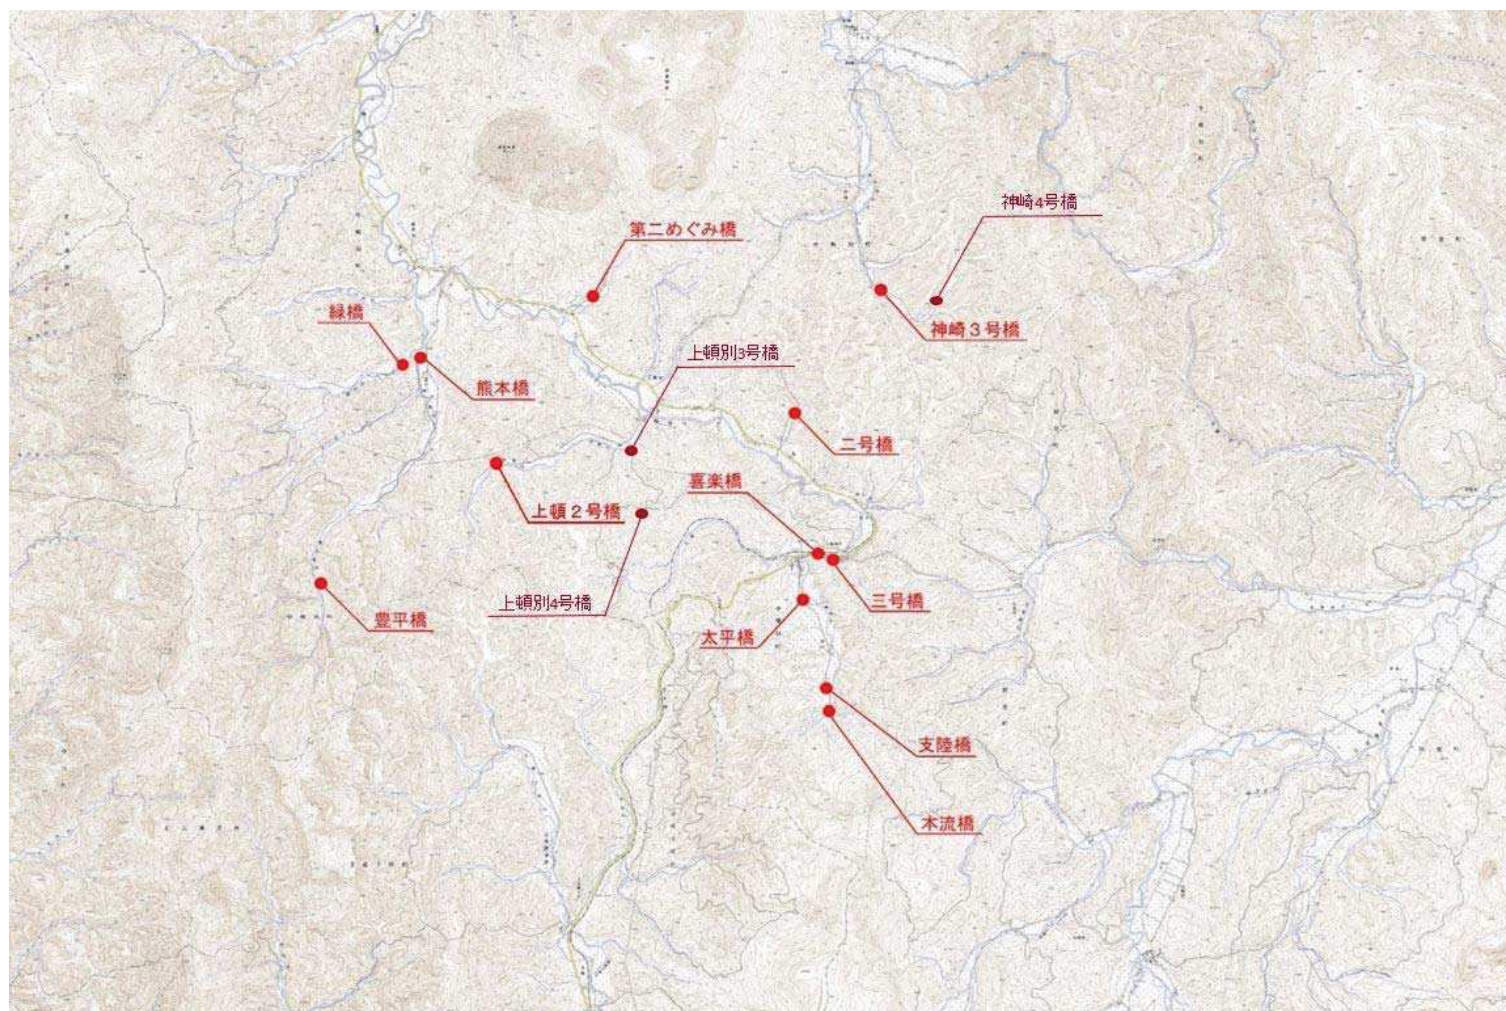

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分							
													主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
1	0023	太平橋	タイハバシ	秋田原野線	1	RC橋	R C 中実床版	5.00	6.80	6.00	1970	49	I	-	-	Ⅲ	I	I	Ⅲ	下部工に著しい移動が見られ、道路橋の機能に支障が生じる可能性がある為、部材補強等を早期に措置を講ずべき状態である。
2	0024	支陸橋	シカバシ	秋田原野線	1	PC橋	プレテン床版	6.60	7.30	6.50	1968	51	I	-	I	Ⅳ	I	Ⅱ	Ⅳ	下部工A1,A2の移動は判定区分dではあるが、構造物の機能に支障が生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずるべき状態である。
3	0025	本流橋	ホリユバシ	秋田原野線	1	PC橋	プレテン床版	7.30	6.80	6.00	1968	51	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が生じている為、伸縮継手取替等の予防措置が望ましい。
4	0032	上頓2号橋	カミトニ2ゴウバシ	上頓別原野線	1	PC橋	プレテン中空床版	15.50	7.20	6.00	1993	26	I	-	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が見られるので注意する必要がある。
5	0033	喜楽橋	キラカバシ	小頓別駅裏通り線	1	PC橋	ボステン中空床版	26.20	7.20	6.00	2004	15	I	-	-	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が見られるので注意する必要がある。
6	0034	豊平橋	トヨウバシ	稚宇遠原野線	1	PC橋	P C 床版橋その他	12.00	4.10	3.50	1990	29	Ⅱ	-	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	主桁にひびわれ、伸縮装置に漏水が生じている為、ひびわれ補修・伸縮継手取替等の予防措置が望ましい。
7	0037	熊本橋	クモトバシ	宮城団地線	1	PC橋	ボステン中空床版	27.00	7.20	6.00	1997	22	I	-	-	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が見られるので注意する必要がある。
8	0038	緑橋	ミドリバシ	宮城団地線	1	PC橋	プレテン中空床版	22.20	7.20	6.00	1999	20	I	-	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、排水装置に防食機能の劣化、路面に段差が見られるので注意する必要がある。
9	0040	第二めぐみ橋	ダイニメグミバシ	雫号開拓線	1	鋼溶接橋	H形鋼（非合成）	9.40	7.00	6.00	1974	45	I	I	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、排水装置に腐食等が生じている為、部材の取替等の予防措置が望ましい。
10	0042	吉田橋	ヨシダバシ	豊泉旭台線	1	PC橋	プレテン中空床版	12.54	6.20	5.00	1993	26	I	-	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水、排水装置に防食機能の劣化が見られるので注意が必要。
11	0045	神崎3号橋	カサキ3ゴウバシ	神崎1号線	1	H型钢	H形鋼（非合成）	9.00	4.00	4.00	2010	9	I	I	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微であり、橋体全体の機能に支障が生じていない状態である為経過観察とする。
12	0046	神崎4号橋	カサキ4ゴウバシ	神崎1号線	1	H型钢	H形鋼（非合成）	9.00	4.00	4.00	2018	1	I	I	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微であり、橋体全体の機能に支障が生じていない状態である為経過観察とする。
13	0048	藤駒橋	フジコマバシ	中頓別上駒線	1	PC橋	プレテン中空床版	21.30	8.70	7.50	2001	18	I	-	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が見られるので注意する必要がある。
14	0049	山中橋	ヤマカバシ	藤井2号線	1	PC橋	プレテン床版	5.30	4.06	3.60	9999	###	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が生じている為、伸縮継手取替等の予防措置が望ましい。
15	0052	二号橋	2ゴウバシ	8号沢原野線	1	H型钢	H形鋼（非合成）	8.00	4.00	4.00	2010	9	I	I	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微であり、橋体全体の機能に支障が生じていない状態である為経過観察とする。
16	0056	三号橋	サゴウバシ	小頓別1号線	1	H型钢	H形鋼（非合成）	12.00	1.80	1.80	1964	55	Ⅱ	-	I	I	I	I	Ⅱ	主桁に軽微ではあるが変形が生じている為、主桁の補強等の予防措置が望ましい。
17	0061	開拓2号橋	カイト2ゴウバシ	神崎開拓線	1	PC橋	プレテン中空床版	10.70	6.70	5.50	1997	22	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が生じている為、伸縮継手取替等の予防措置が望ましい。
18	0068	寿林橋	シユリンバシ	寿上駒線	1	PC橋	プレテン中空床版	15.65	5.00	4.00	1984	35	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、排水装置に腐食、路面に段差が生じている為、補修等の予防措置が望ましい。

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分							
													主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
19	0069	あさひ橋	アサヒバシ	中頓別弥生線	1	PC橋	ブレテン中空床版	13.50	17.30	16.50	1996	23	I	-	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水、地覆・排水装置に損傷が見られるので注意する必要がある。	
20	0070	ふれあい橋	フレアイバシ	中頓別上駒線	2	PC橋、PC 橋	ポステンT桁、ポステン T桁	79.50	10.00	9.00	1998	21	I	I	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が生じている為、伸縮継手取替等の予防措置が望ましい。
21	0071	上頓3号橋	カミトン3号 橋	上頓別原野線	1	PC橋	ブレテン中空床版	14.50	7.20	6.00	1996	23	I	-	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が見られるので注意する必要がある。
22	0072	上頓4号橋	カミトン4号 橋	上頓別原野線	1	PC橋	ブレテン中空床版	13.50	7.20	6.00	1996	23	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水が生じている為、伸縮継手取替等の予防措置が望ましい。
23	0073	新熊の沢橋	シンマノザバシ	中頓別弥生線	1	PC橋	PC、床版橋その他	16.60	12.00	11.00	2008	11	I	-	I	I	I	I	I	損傷は橋体全体として軽微である為経過観察とする。なお、伸縮装置に漏水、路面に段差が見られるので注意する必要がある。

I	21	5	20	21	23	14	19
Ⅱ	2	0	0	0	0	9	2
Ⅲ	0	0	0	1	0	0	1
Ⅳ	0	0	0	1	0	0	1
一	0	0	0	0	0	0	0

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。