

平成29年度



市町村橋梁点検委託業務（稚内地域）


業務概要版 （中頓別町）

平成30年2月

〔 パブリック・シン技術・北辰・宗谷測量
特定委託業務共同企業体 〕

1. 位置図

■ 中 頓 別 町

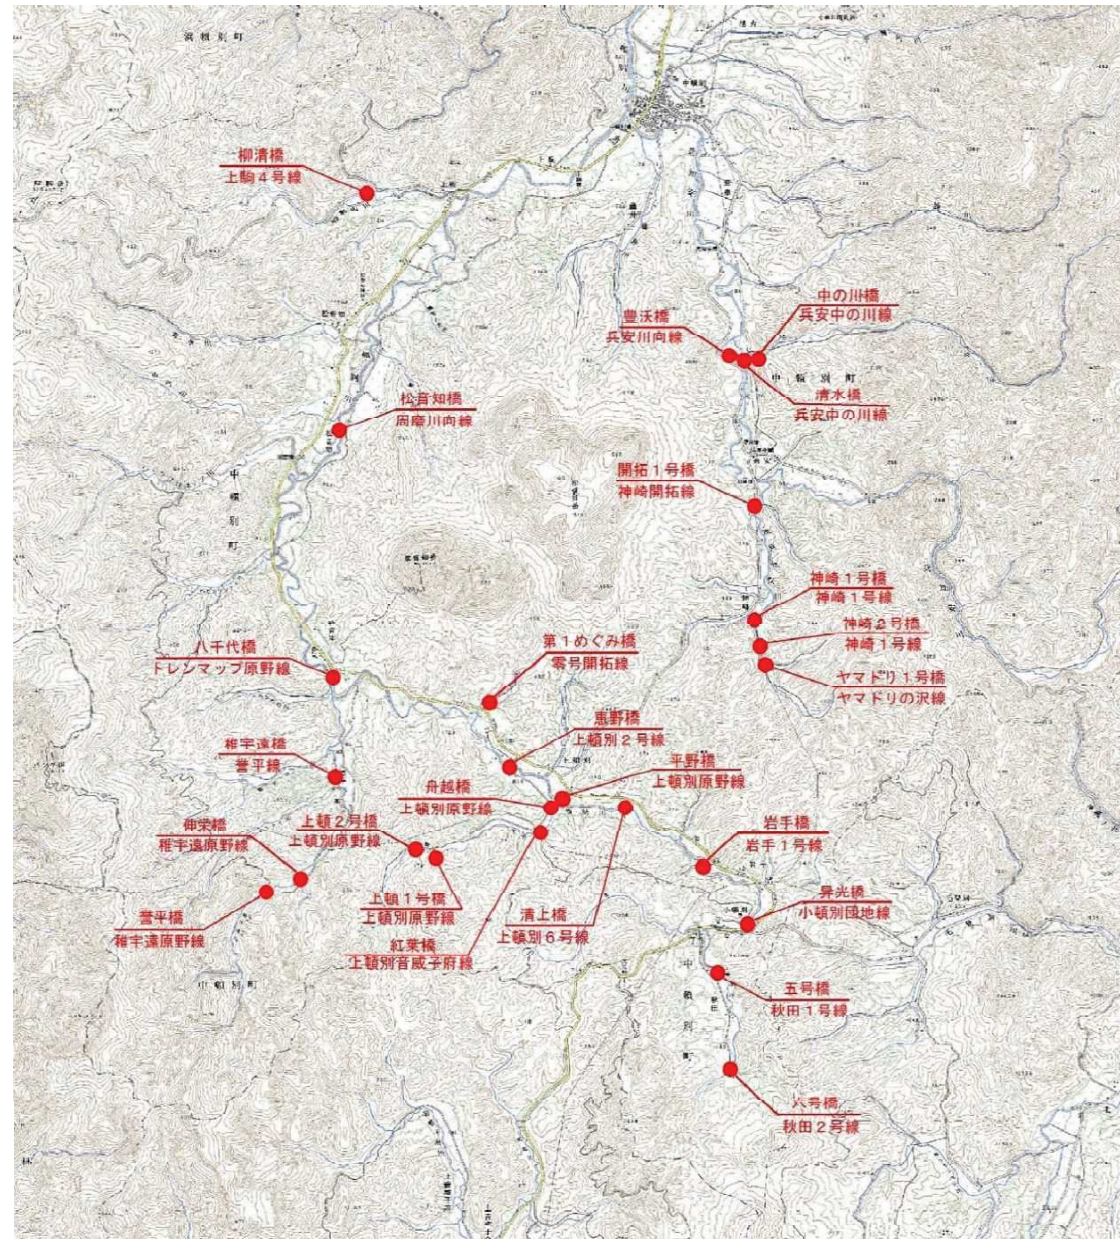

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分							所見等
													主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	
1	0026	昇光橋	ショウカバシ	小頓別団地線	1	PC橋	ボスデン中空床版	25.20	7.20	6.00	2004	14	I	-	-	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
2	0027	松音知橋	マツネシバシ	周磨川向線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	H形鋼（合成）、H形鋼（合成）	49.00	7.00	6.00	1983	35	I	I	I	I	I	Ⅱ	I	地覆に損傷を確認したが、他部材に大きな損傷は無く、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
3	0028	稚宇通橋	ワカカニシ	菅平線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	18.10	4.70	4.00	1981	37	I	I	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
4	0029	平野橋	ヒラバシ	上頓別原野線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I 桁（不明）、H形鋼（不明）	40.00	7.00	6.00	1977	41	I	I	I	I	Ⅱ	I	Ⅱ	支承にゆるみを確認した為、予防保全の観点から、措置を講ずることが望ましい。
5	0030	舟越橋	フナコバシ	上頓別原野線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	18.00	7.00	6.00	1974	44	I	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	支承にゆるみを確認した為、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい。路面に凹凸がある為、段差部の擦り付けを行うことが望ましい。
6	0031	上頓1号橋	オトリ1ゴカシ	上頓別原野線	1	PC橋	プレテン中空床版	13.40	7.20	6.00	1994	24	I	-	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
7	0035	菅平橋	ホヅラバシ	稚宇遠原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	14.55	6.00	5.00	1986	32	I	-	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	床版からの漏水を確認したため、予防保全の観点から、措置を講ずる事が望ましい。
8	0036	伸栄橋	シエイシ	稚宇遠原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	16.55	6.00	5.00	1985	33	I	-	I	I	I	Ⅱ	I	伸縮装置の漏水を確認したが、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
9	0039	第一めぐみ橋	ダイイチメグミバシ	番号開拓線	1	PC橋	プレテン中空床版	13.20	7.00	6.00	1986	32	I	-	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
10	0041	恵野橋	メグミバシ	上頓別2号線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I 桁（不明）、I 桁（不明）	38.00	7.00	6.00	1975	43	I	I	I	I	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	伸縮装置からの漏水、支承部のゆるみを確認した為、予防保全の観点から、措置を講ずる事が望ましい。
11	0043	神崎1号橋	カンザキ1ゴカシ	神崎1号線	1	PC橋	プレテン床版	12.50	5.00	4.00	1982	36	I	-	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
12	0044	神崎2号橋	カンザキ2ゴカシ	神崎1号線	1	PC橋	プレテン床版	12.50	5.00	4.00	1982	36	I	-	Ⅱ	I	I	Ⅱ	Ⅱ	床版（間詰部）に遊離石灰を確認したため、予防保全の観点から、措置を講ずる事が望ましい。
13	0047	豊沃橋	トヨカバシ	兵安川向線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I 桁（不明）、I 桁（不明）	38.80	7.00	6.00	1976	42	I	I	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
14	0051	清上橋	セイジョバシ	上頓別6号線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	26.00	6.60	4.50	1977	41	I	I	I	I	I	Ⅱ	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。なお、路面の凹凸がある為、段差部の擦り付けを行う事が望ましい。
15	0053	岩手橋	イワバシ	岩手1号線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I 桁（不明）、I 桁（不明）	37.60	5.00	4.00	1979	39	I	I	I	I	I	Ⅱ	I	伸縮装置の漏水を確認したが、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
16	0054	五号橋	5ゴカシ	秋田1号線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	15.00	3.80	3.00	1973	45	I	I	I	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	A1橋台の支承直下付近に著しい鉄筋露出と、支承直下に空隙を確認したため、早期に措置を講ずべき状況である。
17	0055	六号橋	6ゴカシ	秋田2号線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	12.40	5.00	4.00	1988	30	I	I	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
18	0058	清水橋	ミヅバシ	兵安中の川線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	15.50	4.70	4.00	1967	51	I	I	I	Ⅱ	I	Ⅲ	Ⅱ	下部工に剥離を確認したため、予防保全の観点から、措置を講ずる事が望ましい。

判定区分一覧表

No.	橋梁番号 (分割番号)	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式 1	上部形式 2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅 員 (m)	架設 年度	供用年	健全性判定区分							
													主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等
19	0059	中の川橋	カノカバシ	兵安中の川線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	20.40	4.70	4.00	1967	51	I	I	I	I	I	II	I	伸縮装置、防護柵に損傷を確認したが、他部材に大きな損傷は無く、早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
20	0060	開拓1号橋	カク1ノカシ	神崎開拓線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	16.40	5.00	4.00	1975	43	II	I	I	I	I	II	II	主桁に腐食・防食機能の劣化と、舗装の異常を確認したため、予防保全の観点から、鋼部材の防食対策を講ずる事が望ましい。
21	0062	ヤマドリ1号橋	ヤマドリ1ノカシ	ヤマドリの沢線	1	PC橋	プレテン床版	11.40	5.00	4.00	1983	35	I	-	I	I	I	II	I	伸縮装置の漏水を確認したが、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できないため、経過観察とする。
22	0065	柳清橋	ユウセイバシ	上駒4号線	1	PC橋	プレテン中空床版	23.76	6.00	5.00	1985	33	I	-	I	I	I	I	I	現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
23	0066	紅葉橋	モミバシ	上頓別音威子府線	1	鋼溶接橋	I 桁（不明）	12.50	5.80	5.00	1974	44	I	I	I	I	II	II	II	伸縮装置の漏水、支承部にゆるみを確認した為、予防保全の観点から、措置を講ずる事が望ましい。
24	0067	八千代橋	ヤチバシ	トレンマップ原野線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I 桁（不明）、I 桁（不明）	42.25	6.20	5.00	1992	26	I	I	I	I	I	II	I	伸縮装置に損傷を確認したが、他部材に大きな損傷は無く、現時点で早急な対策を必要とする損傷は確認できない為、経過観察とする。
													I	0.2	1.6	0.1	0.2	1.0	0	1.6
													II	1	0	0	1	1	1.4	0
													III	0	0	0	1	1	1	1
													IV	0	0	0	0	0	0	0
													一	0	0	0	0	0	0	0

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。