

令和3年度施行


中頓別町橋梁点検業務

業 務 成 果 品

令和4年 2月

ダイシン設計株式会社

令和3年度 中頓別町橋梁点検箇所図

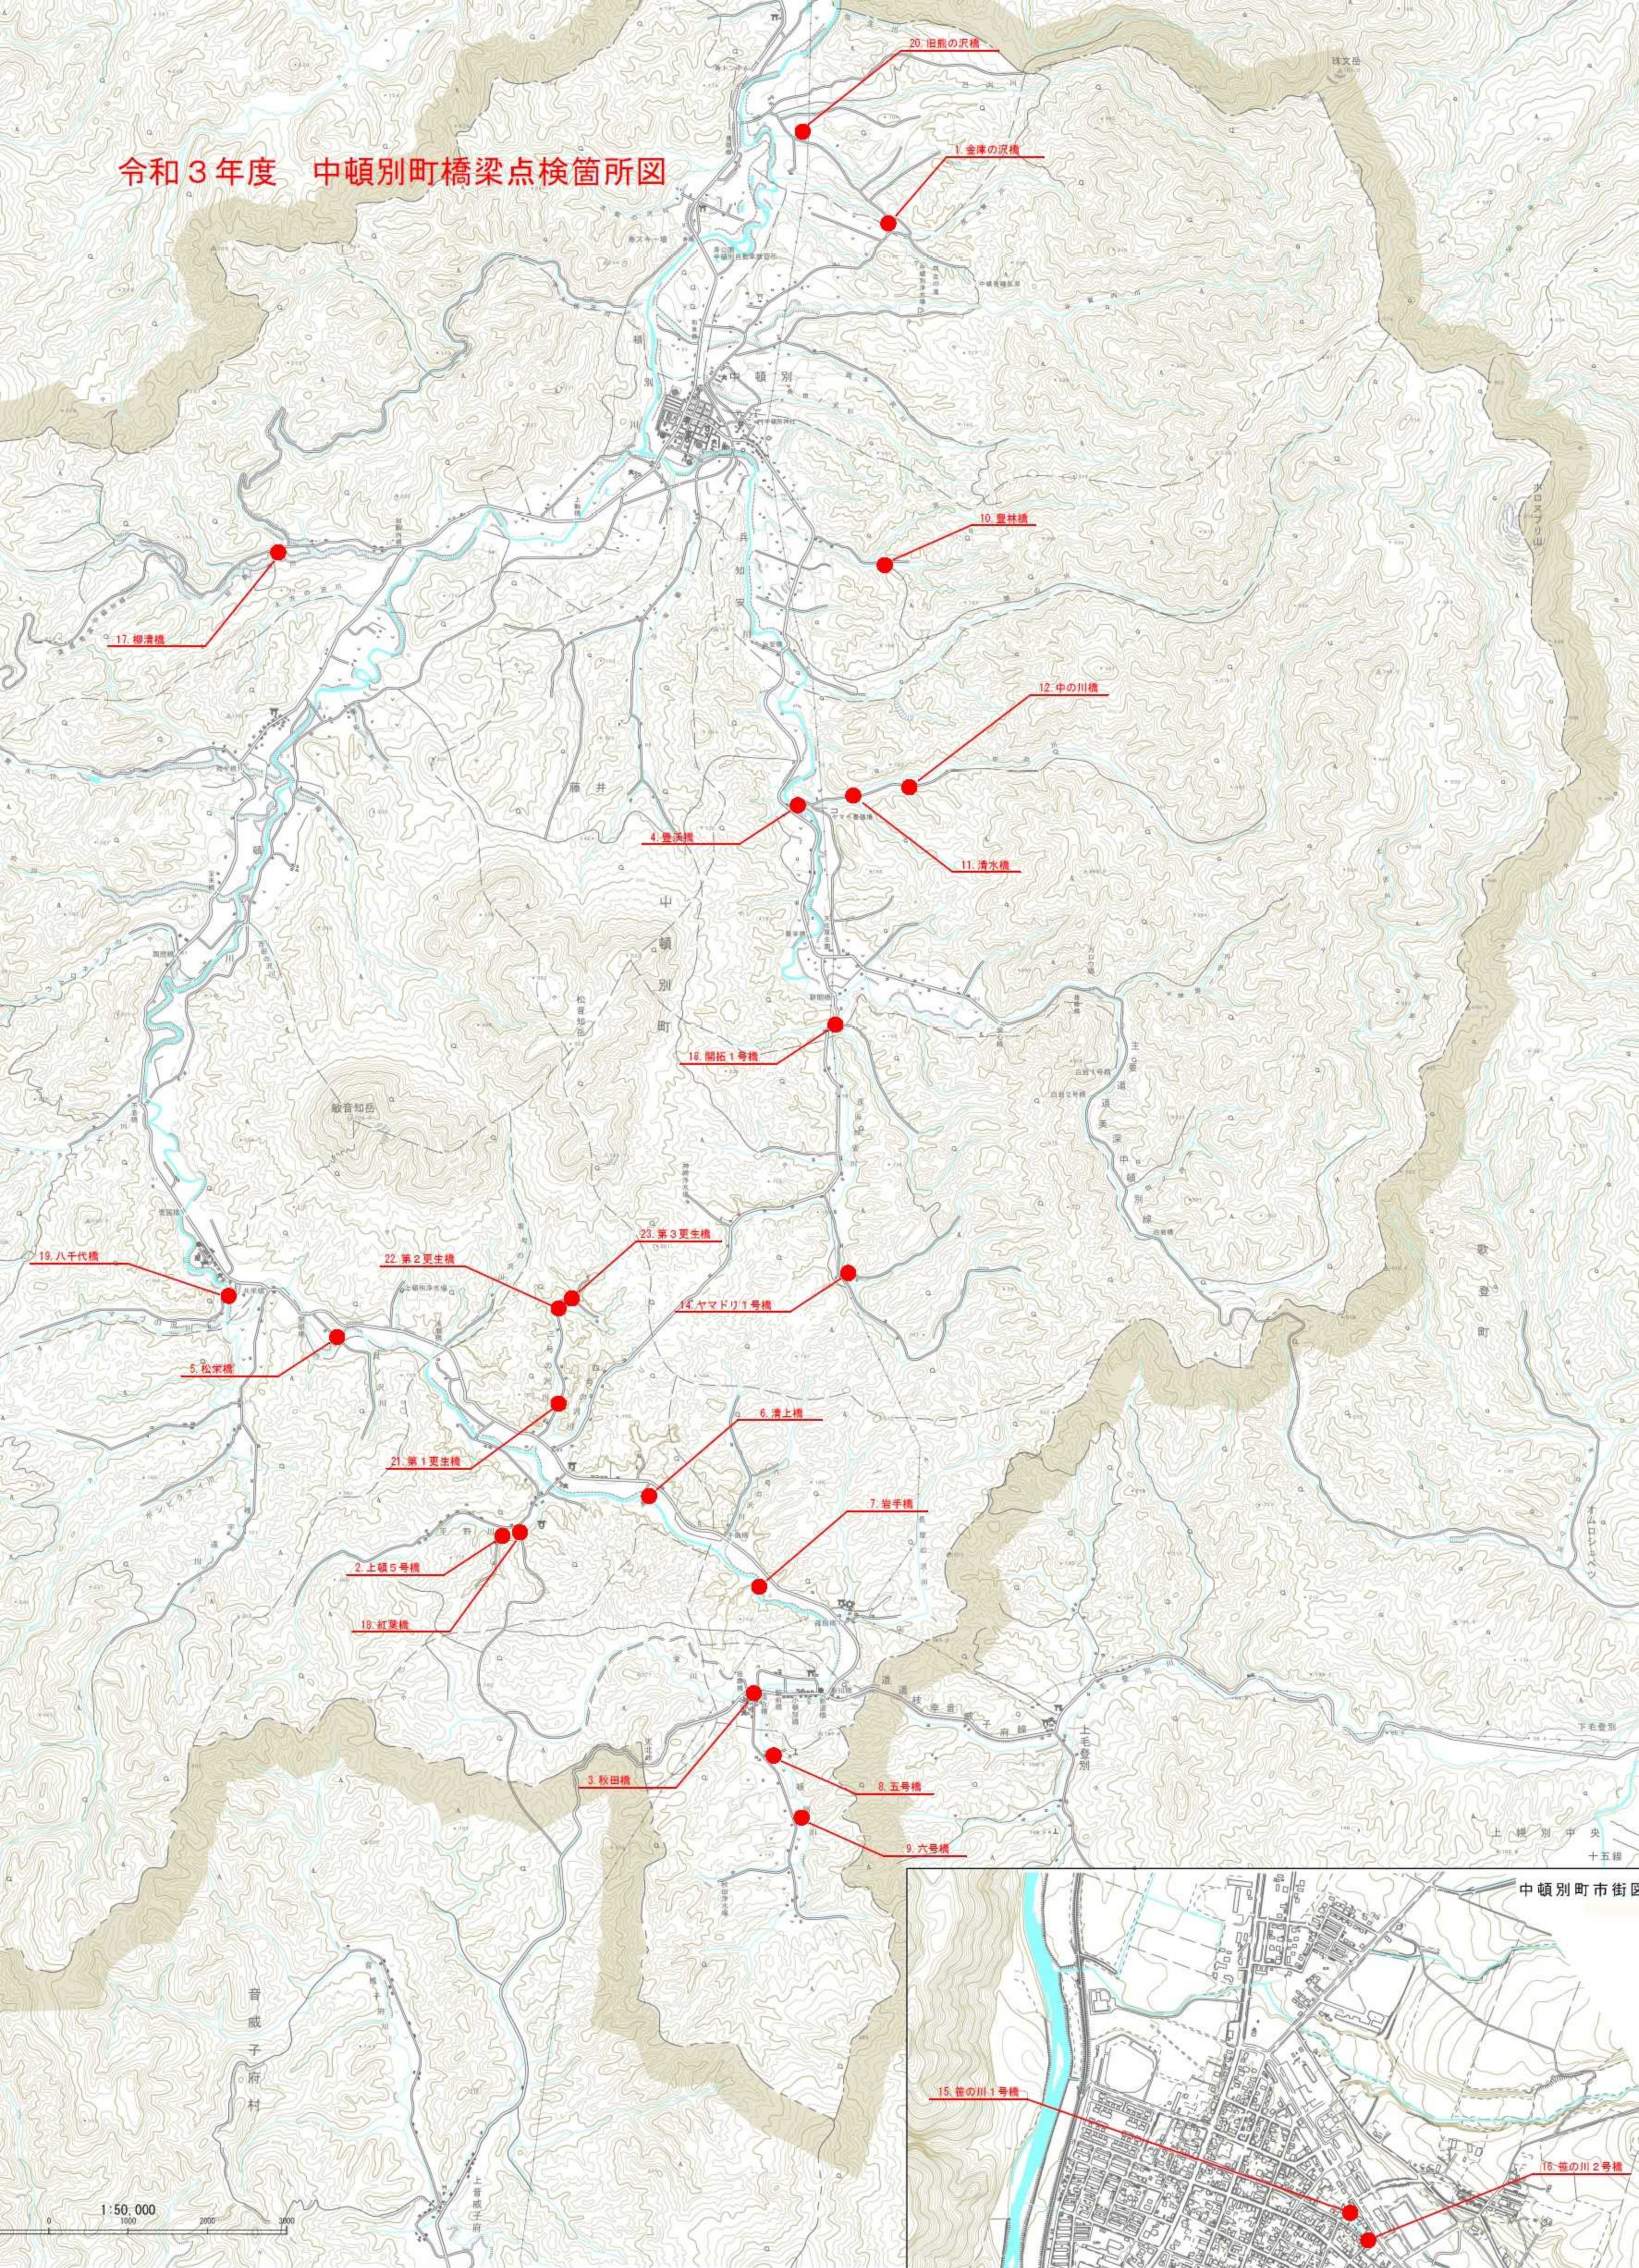

点検橋梁総括表

No	橋梁番号 (分割番号)	橋梁ID	橋梁名	橋梁名 フリガナ	路線名	径間数	上部形式1	上部形式2	橋長 (m)	全幅員 (m)	有効幅員 (m)	架設 年度	供用年	点検年	健全性判定区分									
															主桁	横桁	床版	下部 構造	支承部	その他	判定 区分	所見等		
1	0003	45.00464, 142.30531	熊の沢橋	クマノサハシ	弥生3号線	1	PC橋	プレテン床版	5.40	6.80	6.00	1968	54	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	伸縮装置からの漏水を確認。その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。	
2	0017	44.86063, 142.26786	第1更生橋	ダイセイサハシ	3号沢原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	13.40	7.50	6.50	1983	39	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	I	伸縮装置からの漏水を確認。その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
3	0018	44.87149, 142.26794	第2更生橋	ダイセイサハシ	3号沢原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	10.40	7.50	6.50	1983	39	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	I	床版、下部工、その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
4	0019	44.87232, 142.26951	第3更生橋	ダイセイサハシ	3号沢原野線	1	PC橋	PC 床版橋その他	9.30	6.00	5.00	1983	39	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	I	伸縮装置の漏水を確認。床版、下部工確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
5	0020	44.99474, 142.32027	金庫の沢橋	カヌサハシ	中級別弥生線	2	鋼溶接橋	H形鋼（非合成）	52.00	11.80	11.00	2003	19	2021	I	I	I	I	I	I	II	I	I	下部工に床版排水による滞水を確認。滞水・滞水対策を検討することが望ましい。その他部材においては軽微な損傷であるため、経過観察とする。
6	0021	44.84538, 142.25904	上級5号橋	カミゴウゴハシ	上級別4号線	1	PC橋	プレテン中空床版	15.54	6.00	5.00	1985	37	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	I	床版、その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
7	0022	44.82777, 142.29906	秋田橋	アキタハシ	秋田原野線	1	PC橋	プレテン床版	9.44	9.80	9.00	1988	34	2021	I	-	I	I	I	I	II	I	I	床版に遊離石灰、伸縮装置に漏水を確認。早急な対策が必要な損傷でないため経過観察とする。舗装の損傷は、補修を検討するのが望ましい。
8	0028	44.85706, 142.21547	稚宇通橋	ササウツカサ	豊平線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	18.10	4.70	4.00	1981	41	2021	I	I	I	I	I	I	II	I	I	伸縮装置は漏水・滞水対策を検討することが望ましい。他部材の損傷は軽微であるため、経過観察とする。
9	0047	44.92887, 142.30562	豊浜橋	トヨハマハシ	兵安川向線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁（不明）、I桁（不明）	38.80	7.00	6.00	1976	46	2021	I	I	I	I	II	II	II	II	II	支承部は、補修の検討が望ましい。その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
10	0050	44.86811, 142.23252	松栄橋	マサエハシ	貝の沢線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁（不明）、I桁（不明）	30.00	4.40	3.60	1968	54	2021	I	I	I	I	I	I	I	I	I	補修済みのため健全な状態。
11	0051	44.85046, 142.28200	溝上橋	ミヅウガハシ	上級別6号線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	26.00	5.50	4.50	1977	45	2021	I	I	I	II	II	II	II	II	II	下部工は滞水対策を検討することが望ましい。支承部、伸縮装置も補修を検討するのが望ましい。
12	0053	44.83995, 142.23998	岩手橋	イワテハシ	岩手1号線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁（不明）、I桁（不明）	37.60	5.00	4.00	1979	43	2021	I	I	I	I	I	I	I	I	I	伸縮装置は漏水・滞水対策を検討することが望ましい。他部材の損傷は軽微であるため、経過観察とする。
13	0054	44.82052, 142.30287	五号橋	ゴウガハシ	秋田1号線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	15.00	3.80	3.00	1973	49	2021	I	I	I	I	I	I	II	I	I	概ね健全であるが、舗装の損傷は補修の検討するのが望ましい。
14	0055	44.81312, 142.30677	六号橋	ロウガハシ	秋田2号線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	12.40	5.00	4.00	1988	34	2021	I	I	I	I	II	I	II	II	II	概ね健全であるが、支承部は補修の検討が望ましい。その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
15	0057	44.95597, 142.31756	豊林橋	トヨリンハシ	1の沢原野線	1	H型鋼	H形鋼（非合成）	5.40	4.60	4.00	1969	53	2021	I	I	I	I	I	I	I	I	I	補修が実施されており、健全である。防護柵の損傷は軽微であるため、経過観察とする。
16	0058	44.92875, 142.30812	溝水橋	ミヅノハシ	兵安中の川線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	15.50	4.70	4.00	1967	55	2021	II	II	I	II	II	III	II	II	II	主桁、支承の垂れ足垂装を検討するのが望ましい。また、下部工、その他部材においても補修を検討するのが望ましい。
17	0059	44.92973, 142.31487	中の川橋	ナカノカハシ	兵安中の川線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	20.40	4.70	4.00	1967	55	2021	I	I	I	I	II	II	II	II	II	支承部は、補修を検討するのが望ましい。その他部材に確認された損傷も補修を検討するのが望ましい。
18	0060	44.90261, 142.31126	開拓1号橋	カイトク1ガハシ	神崎開拓線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	16.40	5.00	4.00	1975	47	2021	II	I	I	I	II	II	II	II	II	伸縮装置は漏水・滞水対策を検討することが望ましい。また、主桁、支承部の垂れ足垂れ足も検討することが望ましい。
19	0062	44.87512, 142.31325	ヤマドリ1号橋	ヤマドリ1ガハシ	ヤマドリの沢線	1	PC橋	プレテン床版	11.40	5.00	4.00	1983	39	2021	I	-	I	I	I	I	II	I	I	伸縮装置からの漏水を確認したが経過観察とする。その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
20	0063	44.97312, 142.29177	笹の川1号橋	ササノカハシ	4丁目線	1	RC橋	RC 中実床版	3.25	4.50	4.50	1978	44	2021	I	-	-	I	I	I	I	I	I	健全であり、損傷は見受けられない。
21	0064	44.97237, 142.29262	笹の川2号橋	ササノカハシ	4丁目線	1	RC橋	RC溝橋（BOXカルパート）	2.80	10.40	10.00	1993	29	2021	I	-	-	I	-	I	I	I	I	健全であり、機能上に問題が無く、その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
22	0065	44.95755, 142.22269	郷清橋	サトハシ	上級4号線	1	PC橋	プレテン中空床版	23.76	6.00	5.00	1985	37	2021	I	-	I	I	I	I	I	I	I	健全であり、機能上に問題が無く、主桁、その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
23	0066	44.84589, 142.26255	紅葉橋	モミジハシ	上級別音威子府線	1	鋼溶接橋	I桁（不明）	12.50	5.80	5.00	1974	48	2021	I	I	I	I	II	II	II	II	II	伸縮装置は漏水・滞水対策を検討することが望ましい。また、支承部の補修を検討するのが望ましい。
24	0067	44.87322, 142.21533	八千代橋	ヤチノハシ	トレンマップ原野線	2	鋼溶接橋、鋼溶接橋	I桁（不明）、I桁（不明）	42.25	6.20	5.00	1992	30	2021	I	I	I	I	I	I	II	I	I	伸縮装置の漏水を確認。その他部材に確認された損傷は軽微であるため、経過観察とする。
															I	22	13	22	22	16	11	17		
															II	2	1	0	2	7	12	7		
															III	0	0	0	0	0	1	0		
															IV	0	0	0	0	0	0	0		
															-	0	10	2	0	1	0	0		